

Lenze

AC Tech

RU

Инструкция по эксплуатации



smd401

SMD
Частотный регулятор-
преобразователь
0.37 kW... 22 kW
3 фазы 400/480

Содержание



Информация по данной инструкции.....	2
1 Информация по технике безопасности.....	3
1.1 Обозначения, принятые в данной инструкции.....	4
2 Технические характеристики.....	5
2.1 Стандарты и условия эксплуатации.....	5
2.2 Номинальные характеристики.....	6
3 Установка.....	7
3.1 Механическая установка.....	7
3.1.1 Размеры и монтаж.....	7
3.2 Электрическая установка.....	8
3.2.1 Установка в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости.....	8
3.2.2 Предохранители / сечения кабелей.....	8
3.2.3. Схема соединения.....	9
3.2.4 Управляющие выводы.....	10
4 Ввод в эксплуатацию.....	11
4.1 Настройка параметров.....	11
4.2 Электронный программный модуль (ЕРМ).....	11
4.3 Меню параметров.....	12
5 Выявление и устранение неисправностей.....	19
6 Выносная клавиатура.....	21




Информация по данной инструкции

В данном документе описан частотный регулятор-преобразователь серии smd (привод). В документе также представлены важные технические данные для установки и эксплуатации частотных регуляторов-преобразователей.

Данная инструкция применима только для преобразователей частоты серии smd с программным обеспечением (ПО) версии 20 и выше (см. паспортную табличку привода).

Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочтите данную инструкцию.

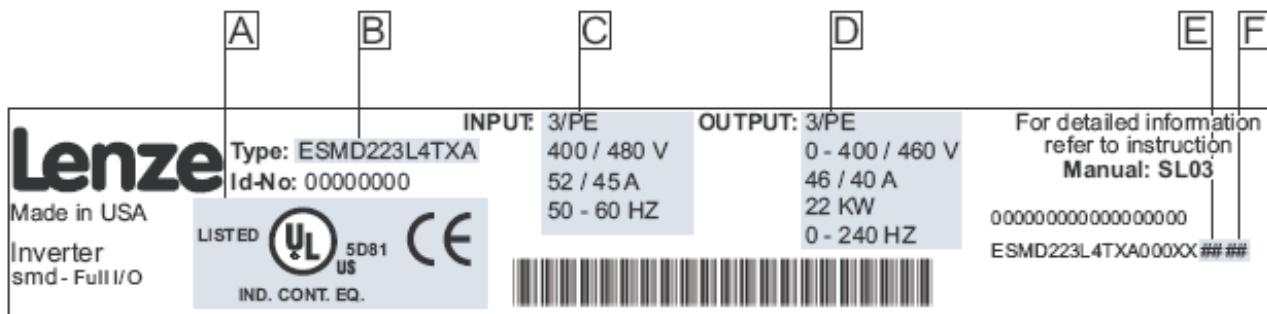

C0004

- | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A Сертификация | C Входные номинальные характеристики | E Версия аппаратного обеспечения |
| B Тип | D Выходные номинальные характеристики | F Версия программного обеспечения |

Объем поставки	Важная информация
<ul style="list-style-type: none"> • регулятор-преобразователь smd (ESMD...) с установленным EPM (см. Раздел 4.2) • инструкция по эксплуатации 	<p>После получения оборудования немедленно проверьте поставленные изделия на предмет соответствия сопроводительной документации. Компания Lenze не несет никакой ответственности за любые расхождения, выявленные впоследствии.</p> <p>Претензии</p> <ul style="list-style-type: none"> • Претензии относительно выявленных повреждений в процессе перевозки предъявляйте немедленно транспортному агентству • Претензии относительно выявленной некомплектной поставки предъявляйте немедленно своему представителю компании Lenze.

Вся информация, представленная в данной документации, была тщательно отобрана и проверена на соответствие описанному аппаратному и программному обеспечению. Тем не менее, невозможно исключить какие-либо расхождения. Мы не берем на себя никакой ответственности или обязательств в связи с ущербом, который может быть нанесен. Все необходимые исправления будут внесены в последующие издания.

Информация о безопасности



1 Информация о безопасности

Общие сведения

Некоторые части приводов производства компании Lenze могут находиться под напряжением, двигаться или вращаться. Некоторые поверхности могут быть горячими.

Не предусмотренное снятие защитной крышки, использование не по назначению и неправильная установка или эксплуатация устройства могут привести к травмам для персонала или повреждения оборудования. Все операции, связанные с транспортировкой, установкой и вводом в эксплуатацию, а также с техническим обслуживанием, должны производиться квалифицированным и опытным персоналом. Необходимо соблюдать требования по технике безопасности IEC (Международной электротехнической комиссии) 364 и CENELEC (Европейского комитета по электротехническим стандартам) HD 384 или DIN (Промышленного стандарта Германии) VDE 0100 и отчета 664 IEC или DIN VDE0110, а также национальные нормативы по технике безопасности.

Согласно данной базовой информации о безопасности, к квалифицированному опытному персоналу относятся лица, знакомые с установкой, монтажом, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией продукта, а также имеющие сертифицированную квалификацию, необходимую для выполнения этих операций.

Использование по назначению

Частотные преобразователи являются компонентами, предназначенными для установки в электрических системах или оборудовании. Они не подлежат использованию в качестве бытовых электроприборов. Они предназначены для использования исключительно в профессиональных и коммерческих целях в соответствии с европейскими нормами EN 61000-3-2. В данном документе приведена информация по соответствию нормам EN 61000-3-2.

При установке частотных преобразователей в оборудовании запрещается ввод устройства в эксплуатацию (т.е. начало его эксплуатации по назначению) до проверки на соответствие оборудования положениям Директивы ЕС 98/37/ЕС (Директива по механизмам); необходимо соблюдать требования норм EN 60204.

Ввод в эксплуатацию (т.е. начало эксплуатации по назначению) разрешается только в случае соответствия Директиве по электромагнитной совместимости (89/336/EEC).

Изделия соответствуют требованиям Директивы по низковольтным устройствам 73/23/EEC. К приводам применимы согласованные стандарты серии EN 50178/DIN VDE 0160.

Примечание: Использование приводов ограничено в соответствии со стандартом EN 61800-3. Данные продукты могут вызывать радиопомехи в жилых районах. Чтобы избежать радиопомех, при необходимости используют специальные меры.

Установка

Обеспечьте надлежащие условия для погружочно-разгрузочных работ. Избегайте чрезмерного механического напряжения. Не сгибайте части устройства и не меняйте изоляционные расстояния во время транспортировки или погружочно-разгрузочных работ. Не прикасайтесь к электронным компонентам и контактам.

Привода содержат компоненты, чувствительные к электростатическим воздействиям, которые могут выйти из строя в случае ненадлежащего проведения погружочно-разгрузочных работ. Запрещается повреждать или разрушать какие-либо электрические компоненты, поскольку при этом может возникнуть угроза для вашего здоровья!

Электрическое соединение

Во время работы с приводами под напряжением необходимо соблюдать соответствующие национальные требования по технике безопасности (например, VBG 4).

Электрическую установку необходимо производить в соответствии с надлежащими нормами (например, сечение кабелей, номиналы предохранителей, правила подключения фаз). Дополнительная информация приведена в документации. Она содержит сведения об установке в соответствии с требованиями по электромагнитной совместимости (экранирование, заземление, фильтры и кабели). Эти замечания также следует соблюдать для частотных приводов, имеющих маркировку CE.

Ответственность за соблюдение необходимых предельных значений в соответствии с требованиями законодательства по электромагнитной совместимости несет производитель системы или механизма.



Информация о безопасности

Эксплуатация

Системы с приводами должны быть укомплектованы дополнительными управляющими и защитными устройствами согласно соответствующим стандартам (например, техническое оборудование, меры техники безопасности и т.д.). Привод может быть приспособлен к Вашему устройству в соответствии с областью его предполагаемого применения согласно описанию, изложенному в документации.

При срабатывании защиты необходимо проанализировать причину этого срабатывания и принять соответствующие меры: уменьшить нагрузку привода, изменить циклограмму работы, увеличить время разгона или торможения, изменить настройки, устранить причину коротких замыканий, установить дроссели, фильтры ЭМС, блоки динамического торможения и т. д. Не пытайтесь повторно запускать привод после его блокировки, не разобравшись в причине и не устранив ее. Ввод в эксплуатацию и надзор за правильной эксплуатацией должен осуществляться только специалистами. Поставщик не несет ответственности за последствия неграмотной эксплуатации преобразователей.



ВНИМАНИЕ!

- Запрещается прикасаться к компонентам под напряжением и силовому соединению непосредственно после отключения привода от напряжения силового питания, поскольку конденсаторы могут быть заряжены. Ознакомьтесь с соответствующими примечаниями, приведенными на приводе.
- Запрещается подключение силового питания к приводу чаще, чем один раз в три минуты.
- Во время эксплуатации необходимо закрыть все защитные крышки и двери шкафа, где установлены приводы.

Примечание к системе со встроенными частотными приводами, одобренной лабораторией Underwriters Laboratory

Предупреждения и примечания, применимые к системам, одобренным Underwriters Laboratory.

В документации приведена специальная информация о Underwriters Laboratory (UL).



Внимание!

- Пригоден для использования в цепях, рассчитанных на симметричные токи не более 5000 А, с напряжением максимум 240 В (для приборов 240 В) или максимум 500 В (для приборов 400/500 В).
- Используйте только медный провод, рассчитанный на 75°C и выше.
- Подлежит установке в макросреде со степенью загрязнения 2 (допускаются непроводящие загрязнения корпуса)

Обозначения, принятые в данной инструкции

Обозначение	Предупреждение	Значение	Последствия в случае несоблюдения
	ВНИМАНИЕ!	Угроза или возможная опасность для человека Риск выхода оборудования из строя	Гибель или травма Повреждение системы привода или связанного оборудования
	Примечание	Полезный совет: Следование этому совету облегчит использование привода	

Технические характеристики



2 Технические характеристики

2.1 Стандарты и условия эксплуатации

Соответствие	CE	Директива по низковольтным устройствам 73/23/EEC
Одобрения	UL 508C	Underwriters Laboratories - оборудование для преобразования энергии
Макс. допустимая длина кабеля к двигателю ⁽¹⁾	экранированный:	50 м (с низкой емкостью)
	незакранированный:	100 м
Фазная асимметрия входного напряжения	≤2%	
Влажность	≤ 95%	без конденсата и обледенения
Выходная частота	0...240 Гц, 500 Гц или 1000 Гц	в зависимости от типа
Условия окружающей среды	Класс ЗКЗ согласно EN 50178, «Электронное оборудование, используемое в силовых установках» ⁽³⁾	
Температурный диапазон	Транспортировка	-25...+70 °C
	Хранение	-20...+70 °C
	Эксплуатация	0 ... +55 °C (со снижением допустимого тока на 2,5%/°C при температуре выше +40 °C)
Высота установки	0 ... 4000 м над сп. уровнем моря (со снижением допустимого тока на 5% / 1000 м при высоте более 1000 м над сп. уровнем моря)	
Вибростойкость	устойчивость к ускорению до 0,7 g	
ток утечки на землю (EN 50178)	> 3,5 mA через защитное заземление	
Класс защиты (EN 60529)	IP 20	
Встроены защиты от	короткого замыкания, повышенного напряжения, остановки двигателя, перегрузки двигателя	
Эксплуатация в коммунальных сетях электропитания (Ограничения по гармоническим токам в соответствии с EN 61000-3-2)	Полная мощность, подключенная к электросети	Соответствие требованиям ⁽²⁾ при:
	< 0.5 кВт	сетевом дросселе
	0.5 ... 1 кВт	активном фильтре (в подготовке)
	> 1 кВт	Без дополнительных мер

(1) В целях соблюдения требований по электромагнитной совместимости допустимая длина кабеля может меняться.

(2) Описанные дополнительные меры обеспечивают лишь соответствие приводов требованиям стандарту EN 61000-3-2. Ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к механизму или системе, несет производитель.

(3) Класс климатических условий ЗКЗ: влажность воздуха от 5 до 85% от 1г/м³ до 25 г/м³ без конденсации влажности и обледенения



Технические характеристики

2.2 Номинальные характеристики


Тип	Мощность (кВт)	Электропитание			Выходной ток ⁽³⁾					
		Напряжение, частота	Ток [А] ⁽³⁾		I _N			I _{max} за 60 с		
			[А] ⁽¹⁾	[А] ⁽²⁾	[А] ⁽¹⁾	[А] ⁽²⁾	[А] ⁽¹⁾	[А] ⁽²⁾	[А] ⁽¹⁾	[А] ⁽²⁾
			1~	3~	3~	3~	3~	3~	3~	3~
ESMD371L2YXA	0.37	1/N/PE 230 В или 3/PE 230 В (180В-0%...264В +0%) 50/60 Гц (48Гц-0%...62Гц +0%)	4.7	2.7	2.2	2.0	3.3	3.0		
ESMD751L2YXA	0.75		8.4	4.8	4.0	3.7	6.0	5.6		
ESMD112L2YXA	1.1		12.0	6.9	6.0	5.5	9.0	8.3		
ESMD152L2YXA	1.5		12.9	7.9	6.8	6.3	10.2	9.5		
ESMD222L2YXA	2.2		17.1	10.8	9.6	8.8	14.4	13.2		
ESMD302L2TXA	3.0	3/PE 230 В (180В-0%...264В +0%) 50/60 Гц (48Гц-0%...62Гц +0%)	13.5	12.0	11.0	18.0	16.5			
ESMD402L2TXA	4.0		17.1	15.2	14.0	23	21			
ESMD552L2TXA	5.5		25	22	20	33	30			
ESMD752L2TXA	7.5		32	28	26	42	39			
ESMD113L2TXA	11		48	42	39	63	58			
ESMD153L2TXA	15		59	54	50	81	75			
			400V	480V	400V	480V	400V	480V	400V	480V
ESMD371L4TXA	0.37	3/PE 400/480 В (320В -0%...528В +0%) 50/60 Гц (48Гц -0%...62Гц +0%)	1.6	1.4	1.3	1.1	1.2	1.0	2.0	1.7
ESMD751L4TXA	0.75		3.0	2.5	2.5	2.1	2.3	1.9	3.8	3.2
ESMD112L4TXA	1.1		4.3	3.6	3.6	3.0	3.3	2.8	5.4	4.5
ESMD152L4TXA	1.5		4.8	4.0	4.1	3.4	3.8	3.1	6.2	5.1
ESMD222L4TXA	2.2		6.4	5.4	5.8	4.8	5.3	4.4	8.7	7.2
ESMD302L4TXA	3.0		8.3	7.0	7.6	6.3	7.0	5.8	11.4	9.5
ESMD402L4TXA	4.0		10.6	8.8	9.4	7.8	8.6	7.2	14.1	11.7
ESMD552L4TXA	5.5		14.2	12.4	12.6	11.0	11.6	10.1	18.9	16.5
ESMD752L4TXA	7.5		18.1	15.8	16.1	14.0	14.8	12.9	24	21
ESMD113L4TXA	11		27	24	24	21	22	19.3	36	32
ESMD153L4TXA	15		35	31	31	27	29	25	47	41
ESMD183L4TXA	18.5		44	38	39	34	36	31	59	51
ESMD223L4TXA	22		52	45	46	40	42	37	69	60

(1) Для номинального напряжения в сети и несущих частот 4, 6 и 8 кГц

(2) Для номинального напряжения в сети и несущей частоты 10 кГц

(3) Максимальный ток – зависит от настройки С90 (выбор входного напряжения)


Установка

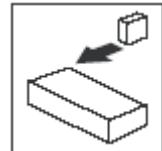

3 Установка

3.1 Механическая установка

3.1.1 Размеры и монтаж

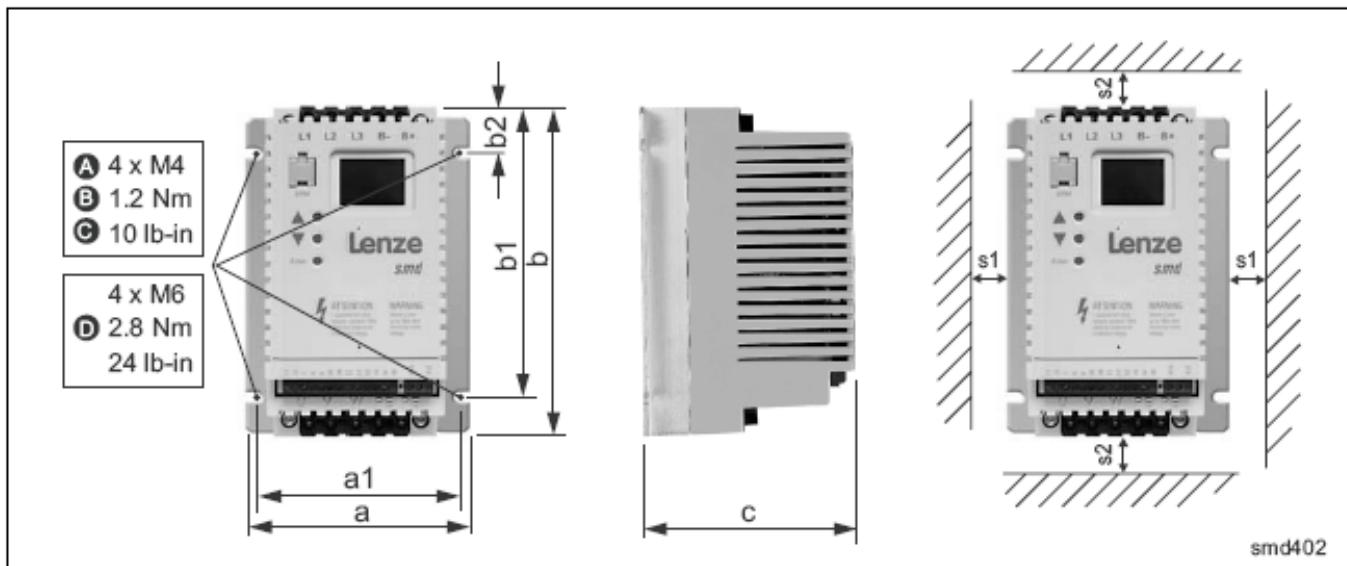


Тип		a [мм]	a1 [мм]	b [мм]	b1 [мм]	b2 [мм]	c [мм]	s1 [мм]	s2 [мм]	m [кг]
A	ESMD371L2YXA ESMD371L4TXA	93	84	146	128	17	100	15	50	0.6
	ESMD751L2YXA ESMD751L4TXA	93	84	146	128	17	120	15	50	0.9
	ESMD112L4TXA	93	84	146	128	17	146	15	50	1.0
B	ESMD112L2YXA ESMD152L4TXA, ESMD222L4TXA	114	105	146	128	17	133	15	50	1.4
	ESMD152L2YXA, ESMD222L2YXA ESMD302L2TXA ESMD302L4TXA	114	105	146	128	17	171	15	50	2.0
	ESMD402L2TXA ESMD402L4TXA, ESMD552L4TXA	114	105	146	100	17	171	15	50	2.0
C	ESMD552L2TXA, ESMD752L2TXA ESMD752L4TXA, ESMD113L4TXA	146	137	197	140	17	182	30	100	3.2
D	ESMD113L2TXA, ESMD153L2TXA ESMD153L4TXA... ESMD223L4TXA	195	183	248	183	23	203	30	100	6.4



ВНИМАНИЕ!

Не следует устанавливать приводы в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при наличии легковоспламеняющихся, масляных или опасных испарений или пыли, при избыточной влажности, избыточной вибрации или при высоких температурах. Для получения более подробной информации обратитесь к представителю LENZE-ACTECH.

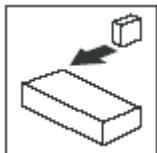

Установка

3.2 Электрическая установка

3.2.1 Установка в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости

Электромагнитная совместимость Соответствие требованиям стандарта EN 61800-3/A11	
Шумовое воздействие Соответствие предельному значению класса А согласно стандарту EN 55011 при установке в кабине управления с соответствующим шумопоглощающим фильтром и длиной кабеля двигателя не более 10 м	
A. Хомуты крепления экранированного кабеля B. Кабель управления C. Кабель двигателя с низким емкостным сопротивлением (жила/жила не более 75 pF/m, жила/экран не более 150 pF/m) D. Электропроводная монтажная панель E. Фильтр (опция)	

3.2.2 Предохранители/сечения кабелей ⁽¹⁾


Тип	Установка согласно EN 60204-1			Установка согласно UL		УЗО ⁽²⁾
	Предохранитель	Автоматический выключатель	L1, L2, L3, PE [мм ²]	Предохранитель ⁽³⁾	L1, L2, L3, PE [АСГ]	
1/N/PE	ESMD371L2YXA	M10 A	C10 A	1.5	10 A	14
	ESMD751L2YXA	M16 A	C16 A	2.5	15 A	14
	ESMD112L2YXA	M20 A	C20 A	2.5	20 A	12
	ESMD152L2YXA	M25 A	C25 A	2.5	25 A	12
	ESMD222L2YXA	M30 A	C30 A	4	30 A	10
3/PE	ESMD371L2YXA... ESMD751L2YXA ESMD371L4TXA... ESMD222L4TXA	M10 A	C10 A	1.5	10 A	14
	ESMD112L2YXA, ESMD152L2YXA ESMD302L4TXA	M12 A	C12 A	1.5	12 A	14
	ESMD222L2YXA	M16 A	C16 A	2.5	15 A	12
	ESMD402L4TXA	M16 A	C16 A	2.5	15 A	14
	ESMD302L2TXA ESMD552L4TXA	M20 A	C20 A	2.5	20 A	12
	ESMD402L2TXA ESMD752L4TXA	M25 A	C25 A	4	25 A	10
	ESMD552L2TXA ESMD113L4TXA	M35 A	C32 A	6	35 A	8
	ESMD752L2TXA ESMD153L4TXA	M45 A	C50 A	10	45 A	8
	ESMD183L4TXA	M60 A	C60 A	16	60 A	6
	ESMD113L2TXA ESMD223L4TXA	M70 A	C80 A	16	70 A	6
	ESMD153L2TXA	M90 A	C90 A	16	90 A	4

(1) Необходимо соблюдать соответствующие местные нормативы

(2) Импульсно-токовый или универсальный токовый высокочувствительный автомат защиты от тока утечки на землю (УЗО)

(3) Необходимы быстродействующие токоограничивающие предохранители UL класса CC, 200,000 AIC. Bussman KTK-R или эквивалентные


Установка

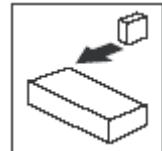

При использовании УЗО соблюдайте следующее:

- Устанавливайте УЗО только между электросетью и частотным преобразователем.
- УЗО может активизироваться:
 - при утечке емкостных токов между экранами кабеля во время эксплуатации (особенно при использовании длинных экранированных кабелей двигателя);
 - при одновременном подключении к электросети нескольких частотных преобразователей;
 - фильтрами радиопомех.

3.2.3 Схема соединения

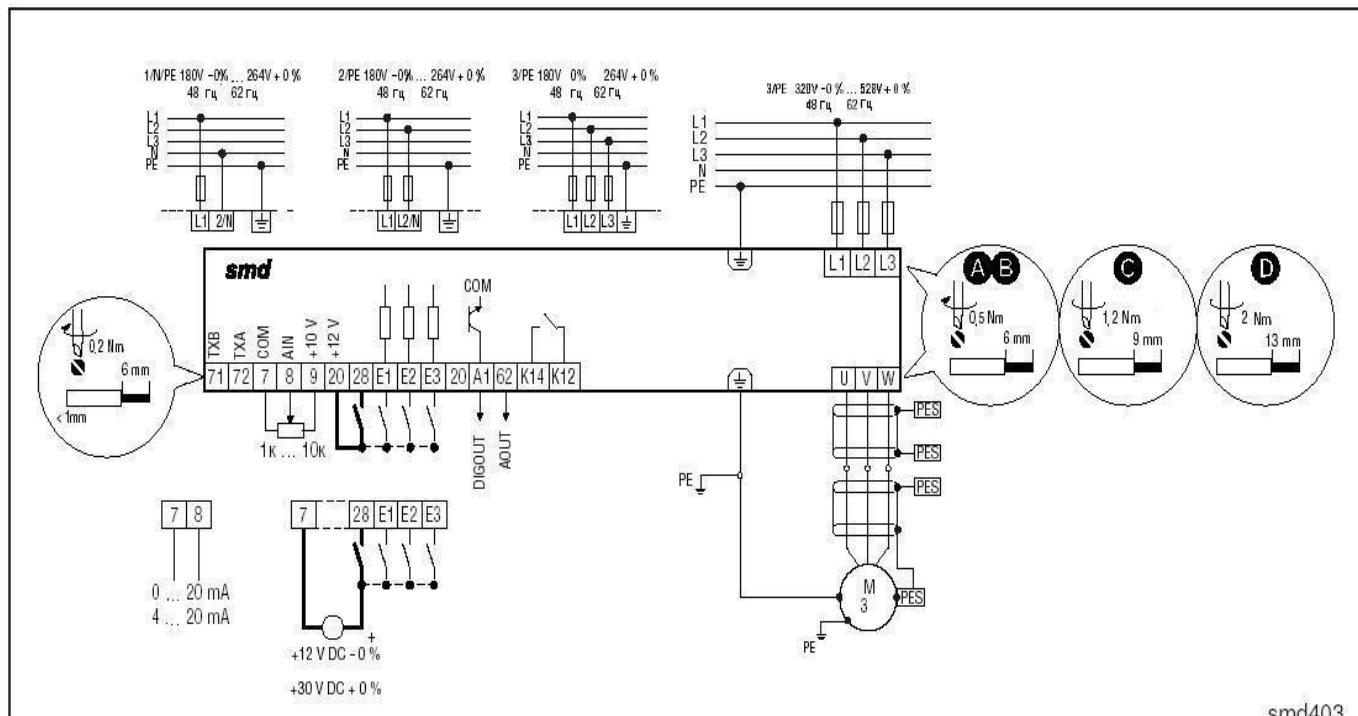


smd403



ВНИМАНИЕ!

- Опасность поражения электрическим током! Потенциалы в цепи выше грунтового заземления, рассчитанного на 480 В напряжения переменного тока. После отключения питания конденсаторы сохраняют свой заряд. Прежде чем приступить к обслуживанию привода, отключите питание и дождитесь, когда напряжение между B+ и B- достигнет 0 В напряжения постоянного тока.
- Не подключайте электропитание к выходным клеммам (U, V, W)! Это приведет к серьезному повреждению привода.
- Запрещается подключение сетевого электропитания чаще, чем один раз в три минуты. Это приведет к повреждению привода.

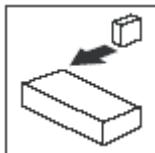

Установка

3.2.4 Управляющие выводы

Вывод	Характеристики для подключения частотного преобразователя		
71	Последовательный порт связи RS-485	RXB / TXB (B+)	
72	Последовательный порт связи RS-485	RXA / TXA(A-)	
7	Общий провод для входных и выходных сигналов		
8	Аналоговый вход 0 ... 10 В	входное сопротивление >50 кΩ (при токовом сигнале: 250Ω)	
9	Встроенный источник питания постоянного тока для потенциометра уставок	+ 10 В, макс. 10 мА	
20	Встроенный источник питания постоянного тока для дискретных входов	+ 12 В, макс. 20 мА	
28	Дискретный вход Старт/Стоп	Замкнуто на 20 = ПУСК Разомкнуто на 20 = СТОП	$R_{\text{входов}} = 3.3 \text{ k}\Omega$
E1	Цифровой вход, настраиваемый при помощи СЕ1 По умолчанию: Активация фиксированной уставки 1 (JOG1)	Замкнуто на 20 = активация JOG1	
E2	Дискретный вход, настраиваемый при помощи СЕ2 По умолчанию: Направление вращения	Замкнуто на 20 = вращение против часовой стрелки Разомкнуто на 20 = вращение по часовой стрелке	
E3	Дискретный вход, настраиваемый при помощи СЕ3 По умолчанию: Включение торможения постоянным током (DCB)	Замкнуто на 20 = активация DCB (торможение постоянным током)	
A1	Дискретный выход, настраиваемый при помощи с17	24 В / 50 мА пост тока; NPN	
62	Аналоговый выход, настраиваемый при помощи с08 и с11		
K14	Релейный выход (нормально разомкнутый контакт) Настраивается при помощи С08	Переменный ток: 250 В / 3 А	
K12	По умолчанию: Неисправность	Постоянный ток: 24 В / 2А... 240 В / 0,22А	

Разомкнуто = 0 ... +3 В, Замкнуто = +12 ... +30 В

Защита от контакта


- Все выводы имеют основную изоляцию
- Дополнительная защита от поражения электрическим током обеспечивается только при помощи дополнительных мер, т.е. двойной изоляцией.

Ввод в эксплуатацию



Ввод в эксплуатацию


4.1 Настройка параметров

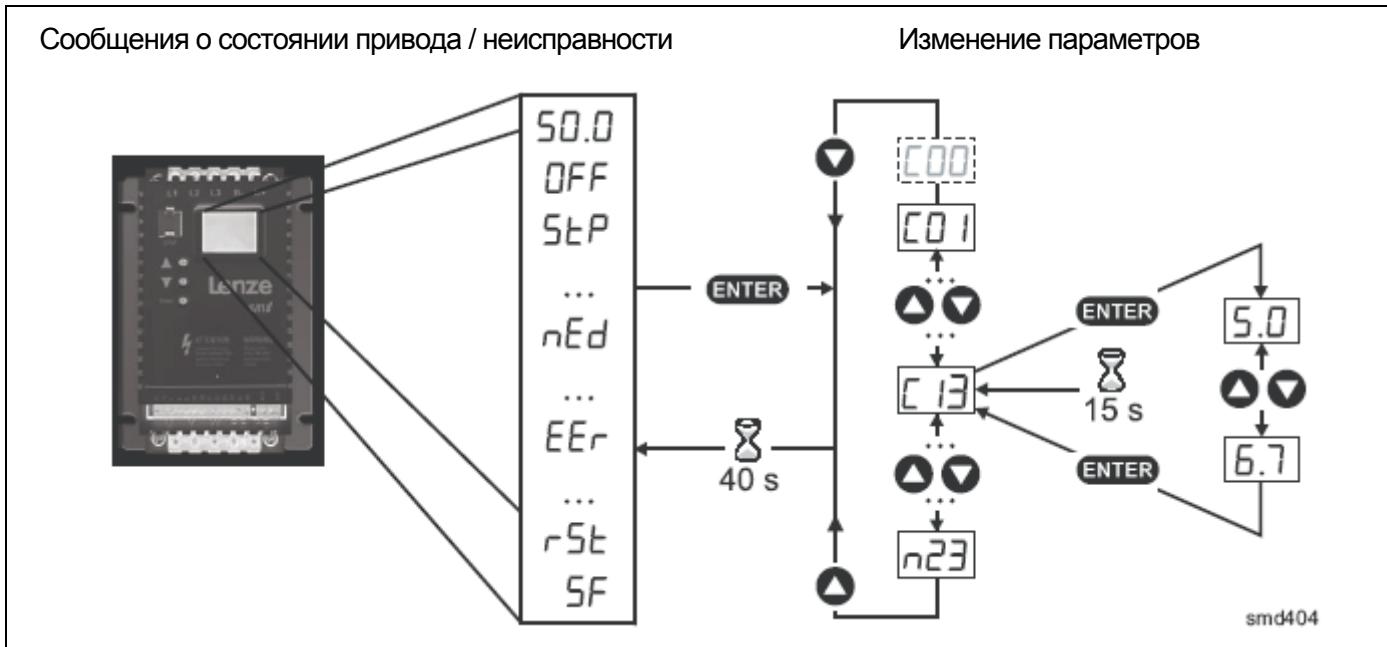

Примечание

При включенной опции введенного пароля необходимо ввести пароль в С00 для получения доступа к параметрам. Сообщение С00 не появляется, если режим введенного пароля отключен. См. С94

4.2 Электронный программный модуль (EPM)

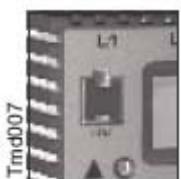

Модуль EPM хранит параметры (память) частотного преобразователя. При любом изменении в настройках параметров их значения сохраняются в памяти EPM. Модуль можно вынуть, но для эксплуатации частотного преобразователя его нужно вставить назад (отсутствие EPM приведет к выдаче сообщения об ошибке F1). Частотный преобразователь поставляется с защитной пленкой, закрывающей модуль EPM, которую можно снять после установки.

В наличии имеется также поставляемое по заказу устройство программирования EPM (EEPM1RA), которое позволяет: программировать частотный преобразователь без включения питания, определять заводские настройки в качестве настроек по умолчанию, осуществлять быстрое копирование памяти модулей EPM, если несколько частотных преобразователей требуют идентичных настроек. В нем также можно хранить до 60 файлов с пользовательскими параметрами, которые также ускоряют программирование частотного преобразователя.



Ввод в эксплуатацию

4.3 Меню параметров

Код		Возможные установки		ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты	
C00	Ввод пароля	0	0 999	Отображается только при активном режиме введенного пароля (см. С94)
C01	Источник уставки и управления	0	Источник уставки	Конфигурация управления:
			0 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = выводы Программирование = клавиатура Мониторинг = LECOM-протокол
			1 Код с40	
			2 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = выводы Программирование = LECOM/клавиатура Мониторинг = LECOM-протокол
			3 LECOM	Управление = LECOM Программирование = LECOM/клавиатура Мониторинг = LECOM-протокол
			4 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = выводы Программирование = дистанционная клавиатура Мониторинг = дистанционная клавиатура
			5 Код с40	
			6 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = дистанционная клавиатура Программирование = дистанционная клавиатура
			7 Код с40	
			8 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = выводы Программирование = Modbus/клавиатура Мониторинг = Modbus-протокол
			9 Код с40	
			10 Аналоговый вход (вывод 8; см. С34)	Управление = выводы Программирование = Modbus/клавиатура Мониторинг = Modbus-протокол
			11 Код с40	
Примечание			<ul style="list-style-type: none">Если СО = 1, 5, 7, 9 или 11, в качестве уставки скорости используйте с40Если СО = LECOM (3), записывайте команды управления скоростью в С46	
C02	Загрузка настройки Lenze		0 Ожидание/загрузка завершена	<ul style="list-style-type: none">• C02 = 1...4 только при OFF или Inh• C02 = 2: C11, C15 = 60 Гц
			1 Загрузка заводских настроек «Lenze 50Гц»	
			2 Загрузка заводских настроек «Lenze 60Гц»	
			3 Загрузка дополнительных настроек (если имеются в ЕРМ-модуле)	
			4 Преобразование данных	
			Внимание! При С02 = 1...3 все настройки будут перезаписаны! Цепь TRIP может быть отключена! Проверьте коды СЕ1...СЕ3..	
			Примечание Если модуль ЕРМ содержит данные о ранее установленной версии ПО, код С02= 4 конвертирует данные в текущую версию.	

Ввод в эксплуатацию



Код		Возможные установки		ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты	
CE1	Конфигурация - Дискретный вход E1	1	1 Активация фиксированной уставки 1 (JOG1) 2 Активация фиксированной уставки 2 (JOG2)	• Для регулировки фиксированной уставки используйте C37...C39 • Активация JOG3: Оба вывода замкнуты на 20
			3 Торможение постоянным током (DCB)	См. Также C36
			4 Направление вращения	Разомкнуто на 20 = вращение по часовой стрелке Замкнуто на 20 = вращение против часовой стрелки
			5 Быстрый останов	Управляемое торможение до остановки, активно - разомкнуто на 20; Установка темпа Торможения в C13 или c03
CE2	Конфигурация - Дискретный вход E2	4	6 Вращение по часовой стрелке 7 Вращение против часовой стрелки	Вращение по часовой стрелке = разомкнуто на 20 и вращение против часовой стрелки = Разомкнуто на 20: Быстрый останов; Защита от обрыва цепи
			8 UP (увеличение скорости вращения) 9 DOWN (уменьшение скорости вращения)	Функция активируется при размыкании на 20 Если UP = разомкнуто на 20 и DOWN = разомкнуто на 20, то быстрый останов
			10 Установка TRIP (отключение при внешней неисправности)	Активный - разомкнуто на 20, Переключает Еер. Двигатель замедляется до полной остановки, сброс ошибки после выключения двигателя ПРИМЕЧАНИЕ: Термодатчик двигателя можно подключить к этому входу!
			11 Установка TRIP (включение после аварии)	См. Также c70
CE3	Конфигурация - Дискретный вход E3	3	12 Ускор./тормож. 2 (2-я рампа)	См. c01 и c03
			13 Деактивация функции PI	Отключение функции PI для ручного Управления
			14 Активация фиксированной PI уставки 1 15 Активация фиксированной PI уставки 2	• Для установки фиксированных уставок используйте C37...C39 • Активация фиксированной PI уставки 3 Оба вывода = замкнуто на 20
			Примечание Ошибка CFG появляется при следующих условиях: • Настройки E1...E3 дублированы (каждая настройка может быть использована только один раз) • Один вход настроен на UP, а другой настроен на DOWN, или наоборот	
C08	Конфигурация - Релейный выход	1	Реле замкнуто, если 0 Готовность 1 Неисправность 2 Двигатель работает 3 Двигатель работает - вращение по часовой стрелке 4 Двигатель работает – вращение против часовой стрелки 5 Выходная частота = 0 Гц 6 Достигнута уставка по частоте 7 Порог (C17) превышен 8 Достигнут предел по току (в режиме двигателя или генератора) 9 Сигнал обратной связи в установленных пределах (d46, d47) 10 Сигнал обратной связи вне установленных пределов (d46, d47)	
C09	Сетевой адрес	1	1	247 Каждый частотный преобразователь в сети должен иметь уникальный адрес



Ввод в эксплуатацию

Код		Возможные установки			ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты		
C10	Минимальная выходная частота	0.0	0.0 {Гц}	240 (для некоторых модификаций 500 или 1000)	<ul style="list-style-type: none"> Выходная частота на уровне 0% аналоговой уставки C10 не активен для фиксированной уставки или выбора уставки через c40
C11	Максимальная выходная частота	50.0	0.0 {Гц}	240 (для некоторых модификаций 500 или 1000)	<ul style="list-style-type: none"> Выходная частота на уровне 100% аналоговой уставки Значение C11 не может быть превышено
			Внимание!		Перед работой на частотах выше номинальной проконсультируйтесь с производителем двигателя/механизма. Превышение допустимой скорости двигателя/механизма может привести к повреждению оборудования и травме персонала!
C12	Время ускорения 1	5.0	0.0 {с}	999	<ul style="list-style-type: none"> C12 = изменение частоты в пределах 0 Гц ... C11 C13 = изменение частоты в пределах C11... 0 Гц Для S-образного ускорения/торможения отрегулируйте c82
C13	Время торможения 1	5.0	0.0 {с}	999	
C14	Режим работы	2	0 Линейная характеристика с Автобустом 1 Квадратичная характеристика с Автобустом 2 Линейная характеристика с постоянным бустом 3 Квадратичная характеристика с постоянным бустом		<ul style="list-style-type: none"> Линейная характеристика: для стандартных областей применений. Квадратичная характеристика: для вентиляторов и насосов с квадратичной нагрузочной характеристикой Автобуст: выходное напряжение, зависящее от нагрузки, для работы с малыми потерями
C15	Опорная точка для напряжения и частоты (V/f)	50.0	25.0 {Гц}	999 Установите номинальную частоту двигателя (см. шильдик) для стандартных применений	
C16	Буст V _{min} (Оптимизация крутящего момента) – подъем выходного напряжения при запуске	4.0	0.0 {[%]}	40.0 Установите после запуска: ненагруженный двигатель должен работать на частоте около 5 Гц, повышайте C16 до тех пор, пока ток двигателя (C54) = 0,8 x номинальный ток двигателя	smd006
C17	Порог частоты	0.0	0.0 {Гц}	240	См. C08 и C17, вариант 7. Опорное значение уставки
C18	Несущая частота	2	0 4 кГц 1 6 кГц 2 8 кГц 3 10 кГц		<ul style="list-style-type: none"> Шум двигателя уменьшается по мере увеличения несущей частоты См. данные о снижении выходного тока в разделе 2.2 автоматическое переключение на 4 кГц при $1,2 \times I_r$
C21	Компенсация скольжения	0.0	0.0 {[%]}	40.0	Изменяйте C21 до тех пор, пока скорость двигателя не будет изменяться при работе без нагрузки и работе с максимальной нагрузкой
C22	Предел по току	150	30.0 {[%]}	150 Опорное значение: номинальный выходной ток smd	<ul style="list-style-type: none"> При достижении предельного значения увеличивается время ускорения или снижается выходная частота Если C90 = 2, макс. Настройка = 180 %
C24	Буст при разгоне (подъем выходного напряжения при разгоне)	0.0	0.0 {[%]}	20.0	Буст активен только во время ускорения

Ввод в эксплуатацию



Код		Возможные установки			ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты		
C31	Зона нечувствительности аналогового входа	0	0 Включена		При C31 = 0 активируется зона нечувствительности аналогового входа. Если аналоговый сигнал находится в пределах зоны нечувствительности, выход частотного преобразователя = 0,0 Гц, а на экране будет отображаться StP
			1 Отключена		
C34	Конфигурация – аналоговый вход	0	0 0...10 V		Отобразится сигнал неисправности SdS, если уровень сигнала упадет ниже 2 mA
			1 0...5 V		
			2 0...20 mA		
			3 4...20 mA		
			4 4...20 mA (под контролем)		
C36	Напряжение торможения постоянным током (DCB)	4.0	0.0 {%)	50.0	<ul style="list-style-type: none"> См. CE1...CE3 и с 6 При частом использовании двигатель может перегреться
C37	Фиксированная уставка (JOG 1)	20.0	0.0 {Гц}	999	При активном PI (см. d38), C37...C39 являются фиксированными PI уставками
C38	Фиксированная уставка (JOG 2)	30.0	0.0 {Гц}	999	
C39	Фиксированная уставка (JOG 3)	40.0	0.0 {Гц}	999	
C46	Уставка частоты		0.0 {Гц}	240 (для некоторых модификаций 500 или 1000)	Отображение на дисплее. Только чтение. Уставка через аналоговый вход, при UP/DOWN или через LECOM
C50	Выходная частота		0.0 {Гц}	240 для некоторых модификаций 500 или 1000)	Отображение на дисплее. Только чтение
C53	Напряжение на шине постоянного тока		0.0 {%)	255	
C54	Ток двигателя		0.0 {%)	255	
C59	Обратная связь P		c86 {%)	c87	
C70	Пропорциональная составляющая	5.0	0.0 {%)	99.9	
C71	Интегральная составляющая	0.0	0.0 {c}	99.9	
C90	Выбор входного силового напряжения		0 Авто		После следующего включения питания автоматически устанавливается на Low (1) или High (2), в зависимости от входного напряжения
			1 Low		Для входа 200 В или 400 В
			2 High		Для входа 240 В или 480 В
	Примечание	<ul style="list-style-type: none"> Для упрощения ввода в эксплуатацию предусмотрены заводские настройки Lenze в зависимости от модели C90 = 1 для моделей 400/480 В C90 = 2 для моделей 230/240 В После сброса (C02 = 1, 2), C90 = 0. Подтвердите правильную установку после следующего включения питания 			
C94	Пароль пользователя	0	0.0 Изменения от «0» (без пароля), значение начинается с 763	999	При установке значения, отличного от 0, для получения доступа к параметрам необходимо ввести пароль в C00
C99	Версия программного обеспечения				Дисплей: формат: x.yz
c01	Время ускорения 2	5.0	0.0 {c}	999	<ul style="list-style-type: none"> Активируется при помощи CE1...CE3 c01 = изменение частоты в пределах 0 Гц ... C11 c03 = изменение частоты в пределах C11...0 Гц Для S-образного ускорения/торможения Отрегулируйте c82
c03	Время торможения 2	5.0	0.0 {c}	999	



Ввод в эксплуатацию

Код		Возможные установки			ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты		
c06	Время удержания - автоматическое торможение постоянным Током (Авто-DCB)	0.0	0.0 {C} 0.0 = не активно 999 = постоянное торможение	999	<ul style="list-style-type: none">Автоматическое торможение двигателя постоянным током при частоте ниже 0,1 Гц в течение всего времени удержания (по истечении двигатель обесточивается)При большом времени двигатель может перегреться
c08	Масштабирование аналогового выхода	100	1.0	999	10 В DC на клемме 62 будет соответствовать этому значению переменной (см. с11)
c11	Выбор функции аналогового выхода (клемма 62)	0	0 Не выбрана		
			1 Выходная частота 0-10 В пост. тока		Используйте с08 для масштабирования сигнала
			2 Выходная частота 2-10 В пост. тока		
			3 Нагрузка 0-10 В пост. тока		Пример: c11 = 1 и с08 = 100: При 50 Гц вывод 62 = 5 В пост. тока
			4 Нагрузка 2-10 В пост. тока		При 100 Гц вывод 62 = 10 В пост. тока
			5 Включение блока динамического торможения		Используется только совместно с блоком динамического торможения
c17	Конфигурация - дискретный выход (A1)	0	Выход активируется, если: 0 Готовность 1 Неисправность 2 Двигатель работает 3 Двигатель работает - вращение по часовой стрелке 4 Двигатель работает - вращение против часовой стрелки 5 Выходная частота = 0 Гц 6 Достигнута уставка по частоте 7 Порог частоты (C17) превышен 8 Достигнут предел по току (в режиме двигателя или генератора) 9 Сигнал обратной связи в установленных пределах (d46, d47) 10 Сигнал обратной связи вне установленных пределов (d46, d47)	100	
c20	Выключение $I^2 t$ (термический контроль двигателя)	100	30 {%) 100% = номинальный выходной ток smd	100	<ul style="list-style-type: none">Отображается неисправность 0C6 при превышении тока с20 в течение длительного времениПравильная настройка = (ток двигателя на паспортной табличке) / (номинальный выходной ток smd) X 100%Пример: двигатель = 6,4 ампер и smd = 7,0 ампер, правильная настройка = 91% ($6,4 / 7,0 = 0,91 \times 100\% = 91\%$)
ВНИМАНИЕ!  Максимальным значением настройки является номинальный ток двигателя (см. паспортную табличку) Не обеспечивает полную защиту двигателя!					
c25	Скорость передачи информации в бодах	0	0 LECOM: 9600 bps Modbus: 9600, 8, N, 2 1 LECOM: 4800 bps Modbus: 9600, 8, N, 1 2 LECOM: 2400 bps Modbus: 9600, 8, N, 1 3 LECOM: 1200 bps Modbus: 9600, 8, O, 1	100	<ul style="list-style-type: none">См C01LECOM, если C01 = 0...3Modbus, если C01 = 8...11
c38	Фактическая уставка PI		c86	c87	Экран

Ввод в эксплуатацию



Код		Возможные установки			ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты		
c40	Уставка частоты при помощи клавиш или посредством Modbus	0.0	0.0 {Гц} 240 (для некоторых модификаций 500 или 1000)		Активна, при определенных настройках C01 (C01 = 1, 5, 7, 9, 11)
c42	Условие старта (питание от сети включено)	1	0 Старт по переходу с низкого на высокое значение сигнала на клемме 28 относительно клеммы 20 1 Старт, если на клемме 28 высокий уровень сигнала		См. также c70 Недопустимо включение силового питания при закороченных выводах 20 и 28
			ВНИМАНИЕ!  Автоматический старт/повторный старт может привести к повреждению оборудования и травме персонала!		
C60	Выбор режима для c61	0	0 Только контроль 1 Контроль и редактирование		c60 = 1 позволяет регулировать уставку скорости (c40) во время работы при помощи клавиш 
c61	Текущее состояние /ошибка		Сообщение о статусе/ошибке		• Только чтение • См. Раздел 5 для пояснения к сообщениям о статусе и ошибке
c62	Последняя ошибка		Сообщение об ошибках		
c63	Предпоследняя ошибка				
c70	Конфигурация сброса TRIP (бросок ошибки)	0	0 Сброс TRIP после замыкания / размыкания 28 на 20, переключения напряжения сети или после замыкания / размыкания на одном из дискретном входе, запрограммированном на «TRIP reset» 1 Автоматический сброс TRIP (автоматическое включение после аварии)		• Автоматический сброс TRIP через время, заданное в c71 • Более 8 ошибок за 10 минут приведут к выдаче сообщения о неисправности rSt
			ВНИМАНИЕ!  Автоматический старт/повторный старт может привести к повреждению оборудования и травме персонала! Автоматический старт/повторный старт следует использовать только для оборудования, которое не обслуживается персоналом.		
c71	Задержка автоматического сброса TRIP	0	30 {%) 100		См. c70
c78	Счетчик времени эксплуатации		Только чтение Общее время в состоянии «Start»		0...999 ч: формат xxx 1000...9999 ч: формат x.xx (x1000)
c79	Счетчик времени подключения к питанию от сети		Только чтение Общее время подключения к сети = on		10000...99999 ч: формат xx.x (x1000)
c81	Уставка PI	0.0	c86 c87		Внутреннее задание уставки при использовании ПИ-регулятора
c82	Время S-рампы	0.0	0.0 {c} 50.0		• c82 = 0.0: Линейное ускор./тормож. • c82 > 0.0: Выбор и установка S-рампы для более плавного разгона/торможения
c86	Минимальная обратная связь	0.0	0.0 999		• Выбор сигнала обратной связи на C34 • Если обратная связь отрицательная, задайте c86>c87
c87	Максимальная обратная связь	100	0.0 999		
d25	Интенсивность изменения PI уставки ускор./ тормож	5.0	0.0 {c} 999		Определяет скорость изменения PI-уставки
d38	Режим PI	0	0 Режим PI отключен		
			1 Режим PI включен положительная связь		Если обратная связь (вывод 8) превысит уставку, скорость снизится
			2 Режим PI включен отрицательная связь		Если обратная связь (вывод 8) превысит уставку, скорость возрастет



Ввод в эксплуатацию

Код		Возможные установки		ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
No.	Название	Lenze	Варианты	
d46	Минимальный уровень сигнала обратной связи	0.0	0.0 999	
d47	Максимальный уровень сигнала обратной связи	0.0	0.0 999	См. С08 и С17, варианты 9 и 10
n20	Включение управления по цифровому протоколу (Контакты 71,72)	0	0 Быстрый останов	Выбор реакции частотного преобразователя на простой последовательной шине
			1 Обесточивание двигателя (останов на выбеге)	
n22	Превышено время ожидания ответа при обмене по цифровому протоколу	0	0 Не активен	Выбор реакции частотного преобразователя на простой последовательной шине
			1 Обесточивание двигателя	
			2 Быстрый останов	
			3 Неисправность FC3	
n23	Время ожидания	50	50 {мс} 65535	Определяет время ожидания ответа при обмене по цифровому протоколу

Выявление и устранение неисправностей



5 Выявление и устранение неисправностей

Статус		Причина	Способ устранения
например 50.0	Текущая выходная частота	Работа в нормальном режиме	
OFF	Стоп (Двигатель обесточен)	Цель между 20 и 28 разомкнута	Замкните 20 и 28
Inh	Двигатель Обесточен	Настройка частотного преобразователя на управление с дистанционной клавиатуры или через последовательную шину (см. C01)	Запустите частотный преобразователь с дистанционной клавиатуры или через последовательную шину
stP	Выходная частота = 0 Гц (двигатель обесточен)	Уставка = 0 Гц (C31 = 0)	Задайте необходимую уставку
		Активирована быстрая остановка через дискретный вход или последовательную шину	Отключите быструю остановку
br	Торможение постоянным током	Торможение постоянным током активируется: <ul style="list-style-type: none">через дискретный входавтоматически	Отключите торможение постоянным током <ul style="list-style-type: none">разомкните запрограммированный дискретный входавтоматически по истечению времени ожидания c06
CL	Достигнут предел по току	Перегрузка двигателя	Автоматически (см. C22)
LU	Недостаточное напряжение на шине постоянного тока	Напряжение питания от сети слишком низкое	Проверьте напряжение сети
dEC	Перенапряжение на шине постоянного тока во время торможения (предупреждение)	Слишком короткое время торможения (C13, c03)	Автоматически, если перенапряжение < 1 с. Ошибка OU, если перенапряжение > 1 с
nEd	Недоступен код	Можно изменить, только если частотный преобразователь находится в режиме OFF (отключен) или Inh	Разомкните 20 и 28 или подавите его через последовательную шину
rC	Активна дистанционная клавиатура	Попытка использовать клавиши на передней панели частотного преобразователя	При активации дистанционной клавиатуры клавиши на передней панели частотного преобразователя не активны

Ошибка		Причина	Способ устранения ⁽¹⁾
cF	Неверные данные EPM	Данные EPM не соответствуют частотному преобразователю	<ul style="list-style-type: none">Используйте EPM с верными даннымиЗагрузите заводские настройки Lenze
CF		Ошибка данных EPM	
GF		Ошибка дополнительной конфигурации данных	
F1	Ошибка EPM	Модуль EPM отсутствует или поврежден	Отключите питание и замените EPM
CFG	Дискретные входы определены неоднозначно	Дискретные входы E1...E3 запрограммированы одинаково	Каждый дискретный сигнал может быть использован только один раз
		Использован только вход UP (увеличение Скорости) или DOWN (уменьшение скорости)	Присвойте пропущенный дискретный сигнал второму выводу
dF	Неисправность динамического торможения	Перегрев резисторов динамического торможения	Увеличьте время торможения
EEr	Внешняя ошибка	Активен соответствующий дискретный вход «TRIP set» (настройка TRIP)	Устранимте внешнюю ошибку. При нормальной работе внешний контакт должен быть замкнут.
F2...F0	Внутренняя неисправность		Свяжитесь с компанией Lenze
FC3	Ошибка связи	Простой последовательной шины	Проверьте подключение последовательной шины
FC5	Ошибка связи	Неисправность последовательной шины	Свяжитесь с компанией Lenze
JF	Неисправность дистанционной клавиатуры	Дистанционная клавиатура отключена	Проверьте подключение дистанционной клавиатуры
LC	Подавление автоматического старта	c42 = 0	Замкните/разомкните 20 и 28

(1) Привод может быть перезапущен только послеброса сообщения об ошибке, см. с70



Выявление и устранение неисправностей

Ошибка		Причина	Способ устранения ¹
0C1	Короткое замыкание или перегрузка	Короткое замыкание на выходе преобразователя	Необходимо выявить и устранить причину короткого замыкания, проверьте кабель двигателя
		Слишком большая длина моторного кабеля	Используйте более короткие моторные кабели, установите моторный дроссель
		Слишком короткое время ускорения (C12, c01)	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте время ускорения Проверьте выбор частотного преобразователя
		Неисправный кабель двигателя	Проверьте проводку
		Внутренняя неисправность двигателя	Проверьте двигатель
		Частые и длительные перегрузки	Проверьте выбор частотного преобразователя
0C2	Замыкание на землю	Заземление фазы двигателя	Проверьте двигатель/кабель двигателя
		Слишком большая длина моторного кабеля	Используйте более короткие моторные кабели
0C6	Перегрузка двигателя (перегрузка I^2t)	Тепловая перегрузка двигателя вследствие: <ul style="list-style-type: none"> недопустимого непрерывного тока частые или слишком длительные процессы ускорения 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте выбор частотного преобразователя Проверьте настройку c20
OH	Перегрев частотного преобразователя	Слишком высокая температура внутри частотного преобразователя	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо снизить нагрузку частотного преобразователя Необходимо улучшить охлаждение
OU	Перенапряжение на шине постоянного тока	Напряжение питания от сети слишком велико	Проверьте напряжение сети
		Слишком короткое время торможения или двигатель работает в режиме генератора	Увеличьте время торможения или используйте опцию динамического торможения
		Имеется ток утечки со стороны двигателя	Проверьте двигатель / кабель двигателя (отсоединив двигатель от частотного преобразователя)
rSt	Неисправность автоматического сброса TRIP	Более 8 ошибок за 10 минут	В зависимости от ошибки
Sd5	Отсутствие опорного тока 4-20 mA	Уровень сигнала 4-20 mA ниже 2 mA C34 = 4	Проверьте сигнал/сигнальный провод
SF	Неисправность одной фазы	Отсутствие одной из фаз сетевого напряжения	Проверьте напряжение сети


(1) Привод может быть перезапущен только после сброса сообщения об ошибке, см. с70



Внимание

Не допускается повторного подключения преобразователя после срабатывания защиты без обнаружения и устранения причины этого срабатывания

Выносная клавиатура


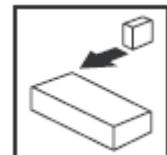


6 Выносная клавиатура

Выносная клавиатура ESMD01KP может использоваться только с SMD преобразователями трехфазного исполнения (например: ESMD371L4TXA).

Внимание!

Неисправная электропроводка может служить причиной неработоспособности клавиатуры. Держите клавиатуру вдали от силовых кабелей. Для связи используйте витую пару. Не перепутайте соединения витой пары.

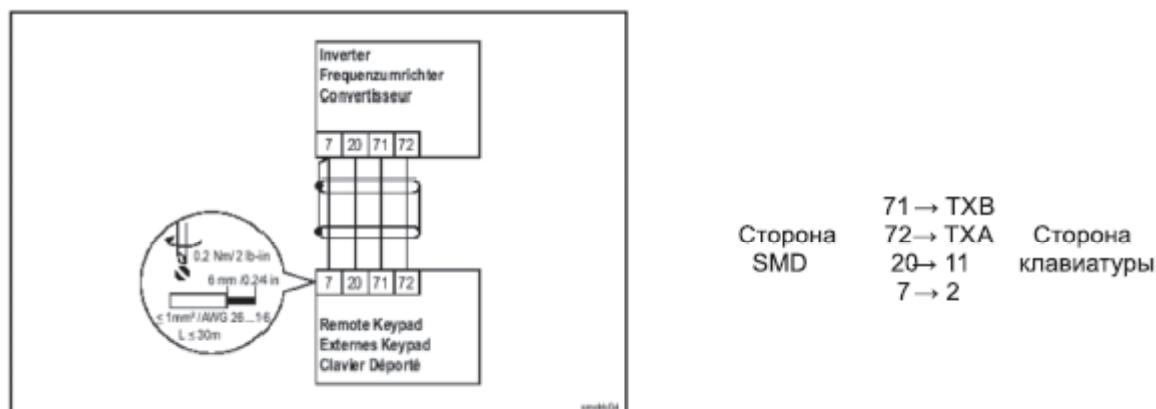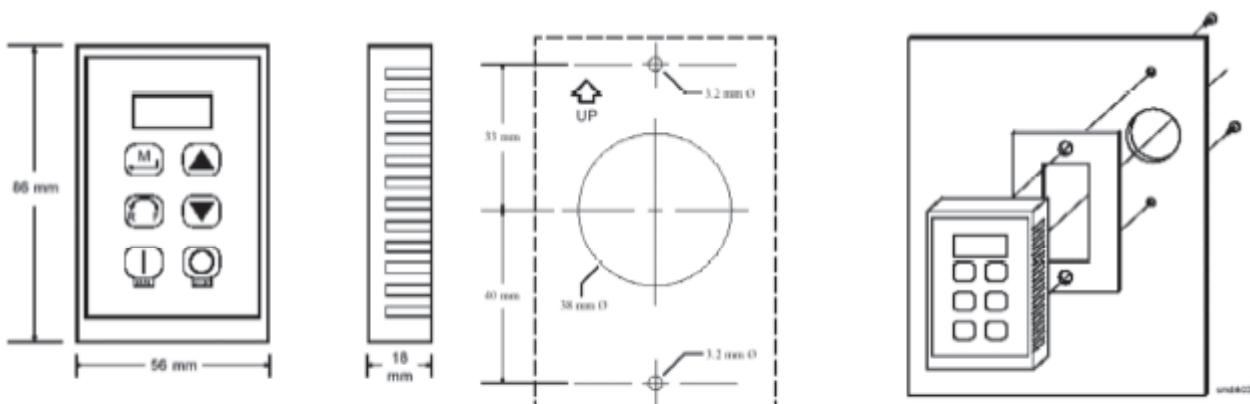

Аналогично Enter на передней панели Smd.



Смена направления вращения. Нажмите R/F для смены направления вращения и подтвердите нажатием M в течение 4 секунд.



Аналогично ▲ и ▼ на передней панели Smd



Нажмите для пуска преобразователя
Активно только если C01 = 6, или C01 = 7.
Необходимо замкнуть клеммы 20 и 28.



Нажмите Stop для останова частотного преобразователя.
Stop имеет приоритет во всех случаях.

по ч. с.



против ч. с.

